

## الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالمسابك

### مقدمة

وتتضمّن الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة مستويات الأداء والإجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة. وقد يشمل تطبيق هذه الإرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة بكل موقع على حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقها.

وينبغي أن يكون تطبيق الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات المحددة في كل مشروع، استناداً إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في الاعتبار متغيرات كل موقع على حدة ومنها: الوضع في البلد المضيف، والطاقة الاستيعابية في البيئة المعنية، والعوامل الأخرى الخاصة بالمشروع. كما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفنية المحددة إلى الرأي المهني المتخصص الذي يصدر عن أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية.

وحيث تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف عن المستويات والإجراءات التي تنص عليها هذه الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق أيهما أكثر صرامة. وإذا كانت المستويات أو الإجراءات الأقل صرامة من المنصوص عليه في هذه الإرشادات هي الملائمة – في ضوء أوضاع المشروع المعني – يحتاج الأمر إلى تبرير كامل ومُفصّل بشأن أية بدائل مُقترحة في إطار التقييم البيئي للموقع المحدد. وينبغي أن يُبيّن ذلك التبرير أن اختيار أي من مستويات الأداء البديلة يؤمّن حماية صحة البشر والبيئة.

الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة (EHS) هي وثائق مرجعية فنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة (GIIP).<sup>1</sup> وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أكثر من المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد المشروعات ينبغي تطبيق الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي تعتمد عليها تلك المؤسسة. وتستهدف هذه الإرشادات بشأن قطاع الصناعة أن يتم استخدامها جنباً إلى جنب مع وثيقة الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة، التي تتيح الإرشادات لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشتركة في هذا المجال والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة. وبالنسبة للمشروعات المُعدّة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب تعدد قطاعات الصناعة المعنية. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للإرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة الإنترنت على الموقع:

<http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines>

<sup>1</sup> هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات والاجتهاد والحصافة والالتزام المتوقع على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في النوع نفسه من العمل وفي الأوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام. وقد تشمل الأوضاع التي يمكن أن يجدها المهنيون من ذوي المهارات والخبرة العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلوث المتاحة لأحد المشروعات – على سبيل المثال لا الحصر – مستويات مختلفة من تدهور البيئة ومن الطاقة الاستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى المالية والفنية.

## التطبيق

واقف التشغيل في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

### 1.1 القضايا البيئية

تشتمل القضايا البيئية المرتبطة بهذا القطاع الصناعي أساساً على ما يلي:

- الانبعاثات الهوائية
- الفضلات الصلبة
- المياه المستعملة
- الضوضاء

#### الانبعاثات الهوائية

#### الغبار والجسيمات

يتولد الغبار والجسيمات عن كل خطوة من خطوات العمل، مع درجات متفاوتة من أكاسيد المعادن والفلزات (غالباً المنجنيز والرصاص) وأكاسيد الفلزات. وتنشأ انبعاثات الغبار عن العمليات الحرارية (مثل أفران الصهر) والكيميائية/الفيزيائية (مثل الصب وصنع القوالب) والأعمال الميكانيكية (مثل التعامل مع المواد الخام، غالباً الرمال، وعمليات الهززة والتشطيب).

وتشتمل توصيات المنع والسيطرة للحد من الانبعاثات المتقلبة على ما يلي:

- استخدام نظم نقل هوائية، وخاصة في توصيل وتغذية المضافات إلى منطقة التجهيز والمعالجة؛

تحتوي الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالمسابك على معلومات تتعلق بمشاريع المسابك ومنشأتها التي تعمل في سبك الفلزات الحديدية (الحديد والصلب) وغير الحديدية (غالباً الألمنيوم والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والنيكل والمغنسيوم والتيتانيوم). ويتم سبك الفلزات غير الحديدية مخلوطة بعضها ببعض أو مخلوطة مع أكثر من أربعين عنصراً آخر لإنتاج طائفة كبيرة من السبائك غير الحديدية. وتتناول هذه الإرشادات صب قوالب الرمال، بما في ذلك تجهيز وتجديد رمال الصب، وسبك قوالب الألمنيوم والزنك والمغنسيوم تحت الضغط العالي أو المنخفض. وبالإضافة إلى تلك العمليات فإن هذه الوثيقة تتضمن بحث تقنية الـ (DISA). وهي لا تشمل المعالجة اللاحقة للمنتجات شبه النهائية. وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق الأقسام التالية:

القسم 1.0 - الآثار المرتبطة تحديداً بالصناعة وكيفية التعامل معها

القسم 2.0 رصد الأداء ومؤشراته

القسم 3.0 - ثبت المراجع ومصادر إضافية

### 1.0 الآثار المرتبطة تحديداً بالصناعة وكيفية التعامل معها

يعرض القسم التالي موجزاً لقضايا البيئة والصحة والسلامة ذات الصلة بالمسابك، والتي تحدث خلال مرحلة التشغيل، مع تقديم توصيات بشأن كيفية التعامل معها. وتتوفر التوصيات المتعلقة بالتعامل مع قضايا البيئة والصحة والسلامة المشتركة في معظم المنشآت الصناعية الكبرى أثناء مرحلتي الإنشاء

لكل طن في حالة صهر الحديد الزهر باستخدام فرن القبة (الدست).

وتشتمل التوصيات بشأن ما ينبغي اتباعه من أساليب الوقاية من التلوث على ما يلي:

- استخدام أفران الحث ما أمكن؛
- ضرورة تفادي استخدام أفران القلب المفتوح التي لم تعد تعتبر من الممارسات الجيدة في صهر الصلب؛
- تفادي استخدام تقنية أفران القبة التقليدية. وفي حال استخدام أفران القبة ينبغي الاستعانة بالتقنيات الحديثة لزيادة فعالية طاقة الفرن وتقليل الشحن بفحم الكوك، بما في ذلك:
  - استخدام الحقن بالأكسجين أو تعزيز لفح الهواء
  - التسخين الشديد لهواء اللفح في الأفران العالية
  - استخدام أفران قبة لاحتياج لفحم الكوك حيث يتم تسخين شحنة المعدن بواسطة احتراق الغاز الطبيعي
- تنفيذ تقنيات بأفران الصهر تتيح تقليل استهلاك الطاقة (مثل تركيب مواعد تعمل بالوقود المخلوط بالأكسجين، أو أسلوب رش الخبث بمادة رغوية في الأفران العالية، أو الحقن بالأكسجين، متى كان ذلك ممكناً)؛
- تركيب أغشية لتجميع الغاز المنبعث بالنسبة لأفران القبة، أو محابس غطاء سقافية بالنسبة للأفران الكهربائية، أو تعطية نواتج الصهر بالنسبة لأفران الحث من أجل تقليل الانبعاثات الشاردة؛ وقد يفيد تركيب غطاء مناسب لسقف

- استخدام ناقلات مغطاة مزودة بنقاط توصيل محكمة ضد الغبار، وخاصة عند إدخال الرمال إلى ورشة الصب؛
- تنظيف سيور الرجح بأنظمة سيور النقل لإزالة الغبار العالق بها؛
- استخدام مخازن داخلية أو مغطاة، أو، في حال ما إذا تعذر التخزين إلا في العراء، استخدام أنظمة رش المياه، أو مواد إخماد الغبار، أو حواجز الريح، أو غيرها من أساليب التخزين السليم؛
- استخدام صوامع مغلقة لتخزين الكميات الكبيرة من المساحيق؛
- الصيانة الدورية وتنظيف المكان باستمرار للحد من التسرب والتناثر والانسكاب في أقل مستوى.

في عمليات الصهر، تتفاوت انبعاثات الجسيمات، في شكل غبار وذرات معدنية وأبخرة من أكاسيد المعادن، تبعاً لنوع الفرن المستخدم والوقود والمعدن المراد صهره وخصائص الصهر. وتخرج أفران القبة (الدست) أكبر كمية من الجسيمات (مثل فحم الكوك والرماد المتطاير والسليكا والصدأ والحجر الجيري). وتفرز الأفران الكهربائية هي الأخرى الكثير من الجسيمات أثناء الشحن، وعند بداية الصهر، وعند الحقن بالأكسجين، وأثناء مراحل التنظيف وإزالة الرواسب الكربونية. ونقل معدلات الانبعاث في غيرها من أنواع أفران الصهر، وخاصة أفران الحث.<sup>2</sup> ويتراوح معدل الانبعاثات الناجمة عن صهر المعادن تبعاً للحمولة من مقادير لتكاد تذكر بالنسبة لمعادن غير حديدية معينة إلى ما يتجاوز عشرة كيلوغرامات

<sup>2</sup> المفوضية الأوروبية. مكتب الوقاية والسيطرة المتكاملة على التلوث (IPPC). وثيقة مرجعية لأساليب أفضل تقنية متاحة في صناعة الحدادة والمسابك

- استخدام مكانس شفط الهواء في ورش القولية والصب؛
- تركيب وحدات إزالة غبار مغلقة في أماكن العمل.

#### أكاسيد النيتروجين

تنتج انبعاثات أكاسيد النيتروجين عن حرارة الأفران الشديدة وتأكسد النيتروجين. وتتناول الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة أساليب منع تكون أكاسيد النيتروجين والسيطرة عليها. ويمكن تحقيق هدف الحد من الانبعاثات من خلال إجراءات أولية لتعديل طريقة العمل بدايةً وأساليب ثانوية لتخفيف الأثر في النهاية. وتتضمن أساليب منع التلوث والحد منه ما يلي:

- تقليل نسبة الهواء إلى الوقود في عملية الاحتراق؛
- استخدام تخصيب الأكسجين في عملية الاحتراق؛
- استخدام مواقع منخفضة لأكاسيد النيتروجين في أفران إطلاق الوقود، ما أمكن ذلك؛
- تركيب ضوابط تحكم ثانوية (أساساً في أفران القبة والأفران الكهربائية والأفران الدوارة) مثل مواقع الحفز، مالزم الأمر.<sup>5</sup>

#### الأكاسيد الكبريتية

يتوقف وجود الأكاسيد الكبريتية في غازات العادم المنبعثة من أفران الصهر على المحتوى الكبريتي بالوقود وفحم الكوك. وتنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت عن غازات عادم أفران القبة والأفران الدوارة. ومن مصادر الانبعاثات الأخرى عملية

الفرن في امتصاص ما يصل إلى 98 في المائة من غبار الفرن؛<sup>3</sup>

- استخدام تقنيات الحد من الغبار، وهو ما يشمل عادةً تركيب مرشحات كيسية ومراوح للحد من الانبعاثات الناجمة عن عمليات الصهر. ويمكن استخدام مغاسل التنقية لامتصاص المركبات التي تذوب في الماء (مثل ثاني أكسيد الكبريت والكلوريدات). وعادةً ما يتيح استخدام المراوح الدوامية كمعالجات مسبقة واستخدام المرشحات الكيسية تخفيض مستوى الانبعاثات إلى 10 ملليغرام لكل متر مكعب أو أقل.<sup>4</sup>

وتولد الكميات الكبيرة من الرمال التي تُستخدم في صب القوالب انبعاثات غبارية أثناء مختلف مراحل الصب، وتنتج جسيمات لا فلزية وجسيمات أكاسيد معدنية وحديد فلزي. وتنبعث الجسيمات غير المعدنية عن عمليات الصب والهزهزة والتشطيب.

وتشتمل توصيات الوقاية والسيطرة على الجسيمات الناشئة عن الصب والقولية على ما يلي:

- استخدام تقنيات امتصاص الغبار (المرشحات الكيسية والمراوح الدوامية) بدلاً من المغاسل، وخاصةً في محطات تجهيز الرمل الأخضر اللازم للصب. وتتيح الأساليب الجافة امتصاص الغبار بسهولة ونقله وإعادة تدويره في عملية خلط الرمال، وبذلك نتفادي تكوّن المخلفات السائلة الناتجة عن استخدام المغاسل.
- استخدام مرشحات العادم، وخاصةً في ورش الصب والتشطيب؛

<sup>3</sup> EC BREF (2005)

<sup>4</sup> المصدر السابق.

<sup>5</sup> المصدر السابق.

- انتهاج أسلوب تغطية الخبث بمادة رغوية في الأفران الكهربائية؛
- تركيب غرفة لما بعد الاحتراق بوحدات إزالة الغبار بغازات العادم المنبعثة من أفران القبة والأفران الكهربائية؛
- إحاطة خطوط صب المعدن بشفاطات مجهزة.

#### الكلوريدات والفلوريدات

توجد الكلوريدات والفلوريدات بكميات صغيرة في غازات العادم المنبعثة من أفران الصهر وتتولد عن الدفق الحراري. وينبغي أخذ احتياطات منع انبعاثات الكلوريدات والفلوريدات والسيطرة عليها كجزء من تقنيات إزالة الغبار والمغسل المركبة للحد من انبعاثات الجسيمات وأكاسيد الكبريت.

#### المركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثات الهواء الضارة

تنبعث المركبات العضوية المتطايرة، التي تتألف في الغالب الأعم من مذبذبات (مثل البنزين والبولوين والبنزين الإيثيلي والزايلين) ومواد عضوية أخرى (مثل الفينولات والفورمالديهايد) بالدرجة الأولى عن استخدام الراتينجات والمذبذبات العضوية، أو البطائن ذات الأساس العضوي في صنع القوالب. وقد تنطلق أيضا انبعاثات ملوثات الهواء العضوية الضارة أثناء صب وتبريد وهزهة رمال الصب الخضراء أو قوالب الصب على البارد، وذلك نتيجة لتحلل المركبات العضوية بتأثير الحرارة (المضافات الكربونية

التقسية بالغاز التي تُستخدم في صنع القوالب وقلوب السبك باستخدام الرمل المتماسك كيميائياً، وفي صهر المغنسيوم.

وتشتمل توصيات أساليب منع التلوث والحد منه لتقليل انبعاثات الأكاسيد الكبريتية على ما يلي:

- اختيار خامات وخرده تحتوي على نسبة كبريت منخفضة؛
- استخدام وقود به نسبة كبريت منخفضة، مثل الغاز الطبيعي؛
- تركيب أنظمة غسل للغاز قبل المغاسل الجافة كجزء من النظام المخصص لتجميع وإزالة الغبار.

#### أول أكسيد الكربون

أبرز مصادر أول أكسيد الكربون هي غازات العادم المنبعثة من أفران القبة والأفران الكهربائية. ويرجع وجود أول أكسيد الكربون في غازات العادم المنبعثة من أفران القبة إلى عمل القبة نفسها. وفي الأفران الكهربائية يتولد أول أكسيد الكربون عن تأكسد الأقطاب الجرافيتية والكربون الناتج عن الحمّام الفلزي أثناء مراحل الصهر والتنقية. كما ينبعث أول أكسيد الكربون عندما تتلامس القوالب الرملية مع المعدن المنصهر أثناء عملية صب المعدن.

وتشتمل توصيات أساليب منع التلوث والحد منه لتقليل انبعاثات أول أكسيد الكربون على ما يلي:

- استخدام أفران الحث؛
- تحسين الكفاءة الحرارية للعملية (مثل انتهاج أسلوب حقن الأكسجين أو مواقد الوقود المختلط بالأكسجين في أفران القبة)؛

- استخدام مذيبات غير عطرية (مثل أملاح الميثيل أو السليكات العضوية المصنوعة من الزيوت النباتية) في إنتاج صندوق القلب؛
- التقليل من غاز التقديد المستخدم في "مواد ربط الصندوق البارد"؛
- تغليف آلات صنع القوالب والقلوب وكذلك مناطق تخزين القلوب؛
- استخدام أنظمة الصندوق البارد (مثل تنشيط امتزاز الكربون، والحرق، والغسيل الكيماوي أو الترشيح البيولوجي) من أجل معالجة النشادرية المستنفدة؛
- استخدام أنظمة تجميع (مثل الأغشية السقفية) لامتصاص المركبات العضوية المتطايرة الناجمة عن تجهيز الرمل المتماسك كيماوياً، بالإضافة إلى الصب والتبريد والتهوية. واستخدام الامتزاز لمعالجة الكربون المنشط، أو الأكسدة المحفزة، أو الترشيح البيولوجي، حسب الضرورة.

#### الديوكسين والفوران<sup>8</sup>

- قد تنطلق انبعاثات الديوكسين أو الفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة (PCDD/F) أثناء عمليات الصهر. وفي مسابك الحديد قد يتولد الديوكسين في أفران القبة والأفران الكهربائية والدوارة. وقد يتولد الديوكسين والفوران إذا ما وُجدت أيونات الكلور، والمركبات الكلورية، والكربون العضوي، والمحفزات الوسيطة، والأكسجين، ومستويات حرارة معينة في نفس الوقت أثناء

الداخلة في تركيب قوالب الصب الرملية ومختلف مواد الربط اللازمة لتماسك القلوب) أثناء صب المعدن.<sup>6</sup>

وقد تتولد أيضاً عن أنظمة الصندوق البارد التي تستخدم مذيبات عضوية انبعاثات من المركبات العضوية المتطايرة أثناء إنتاج القلوب وتخزينها. والنشادر هي أبرز هذه الانبعاثات، وقد تشكل خطراً محتملاً بسبب تدني عتبة رصد رائحتها والتدني النسبي لحد التعرض المسموح به. وتنبعث ملوثات الهواء التي قد تكون خطرة عند استخدام مواد ربط كيماوية أثناء التقسية (التصليد) والتبطين والتجفيف، بما في ذلك الفورمالديهايد، وأيزوسيانات ديفينيل الميثيلين (MDI)، وكحول الأيزوبروبيل، والفينول، والنشادرية (مثل ثلاثي إيثيل النشادر)، والميثانول، والبنزين العطري، والطورلين، وحمض الكريسول، والنفثالين وغيره من المواد العضوية عديدة الحلقات، ومركبات السيانيد.

وتشتمل توصيات الوقاية والحد من التلوث بالنسبة لانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثات الهواء الضارة على ما يلي:<sup>7</sup>

- تقليل استخدام مواد الربط والراتنجات من خلال تحسين ضوابط العمل والتعامل مع المواد في عمليات الخلط، ومن خلال التحكم في الحرارة؛
- تحسين التحكم في درجة الحرارة أثناء صنع قلوب السبك؛
- إجلاء التبطين الكحولي محل التبطين المائي؛

EC BREF (2005)<sup>8</sup>

EC BREF (2005)<sup>6</sup>  
المصدر السابق.<sup>7</sup>

فعلى سبيل المثال قد تؤدي إضافة المغنسيوم إلى المعدن المنصهر لإنتاج حديد مطواع إلى ردة فعل تطلق أكاسيد المغنسيوم والأبخرة المعدنية.

وينبغي استخدام أساليب الحد من الغبار (التي سبق شرحها في قسم الغبار والجسيمات بهذه الإرشادات) في الحد من انبعاث الجسيمات المعدنية. وينبغي الحد من الانبعاثات المعدنية الغازية من خلال تركيب مغاسل جافة وشبه جافة، بالاشتراك مع أساليب الحد من الغبار.

#### غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري)

تعتبر عملية السبك كثيفة الاستهلاك للطاقة ومن أهم مصادر انبعاث ثاني أكسيد الكربون، الذي يرتبط في المقام الأول باحتراق الوقود. ويمكن أن نعزو استهلاك الجزء الأكبر من الطاقة إلى عملية الصهر (ما بين 40 و 60 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة). وتتراوح كمية الطاقة اللازمة للصهر بين 500 و 1200 كيلووات/ساعة لكل طن من شحنة المعدن بالنسبة للفلاتر الحديدية وبين 400 و 1200 كيلووات/ساعة للطن بالنسبة للألمنيوم.

وتشتمل توصيات منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد منها على ما يلي:<sup>9</sup>

- إجلال أفران حث، أو أفران قبة لا تستخدم فحم الكوك، أو أفران قبة تعمل بحقن الأكسجين، محل أفران القبة التقليدية. استخدام كهرباء متوسطة التردد في أفران الحث؛
- الحد من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها من خلال إجراءات أساسية تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

<sup>9</sup> المصدر السابق.

العملية التعدينية. وتتضاءل بشدة مخاطر تكون الديوكسين في مسابك المعادن غير الحديدية.

ويتمثل الأسلوب الرئيسي لمنع انبعاثات الديوكسين أثناء مرحلة الصهر في الإحراق اللاحق لعادم غازات الفرن عند درجة حرارة تتجاوز 1200 درجة مئوية وإطالة أمد بقائها في هذه الحرارة لأقصى حد. وتكتمل العملية بسرعة الإطفاء كي يقل إلى أقصى حد الزمن اللازم لإعادة تكون الديوكسين. ومن بين التوصيات الأخرى:

- استخدام خرذة نظيفة في الصهر؛
- حقن مساحيق إضافية (مثل الكربون المنشط) في تيار الغاز لامتزاز الديوكسين وإزالة الغبار بواسطة الترشيح بمصفاة نسيجية؛
- تركيب مرشحات نسيجية مزودة بنظام أكسدة تحفيزية.

#### الفلاتر

ينبغي الحد من الانبعاثات الفلزية أثناء عمليات الصهر والسبك. وقد تنتج الانبعاثات الفلزية عن تكثف المعدن أثناء صب المعدن المنصهر في القوالب. وقد تحتوي الجسيمات في مسابك الحديد على معادن ثقيلة مثل الزنك (غالباً في حال استخدام خرذة صلب مجلفن)، والكادميوم، والرصاص (من الخرذة المطلية على سبيل المثال)، والنيكل، والكروم (هذان الأخيران في إنتاج سبائك الصلب) حسب درجة الصلب المنتج والخرذة المستخدمة.

وقد تحتوي الجسيمات في حال إنتاج المعادن غير الحديدية على نحاس وألمنيوم ورصاص وقصدير وزنك. ويمكن أن يكون وجود المعادن في انبعاثات الجسيمات ملحوظاً بصفة خاصة أثناء أنشطة صنع السبائك وأثناء إدخال المضافات.

### الفضلات الصلبة

تشمل الفضلات الصلبة الرمال المستعملة، والخبث الناتج عن نزع الكبريت وعن الصهر، والغبار المتجمع من خلال أنظمة الحد من الانبعاثات، ومخلفات مقاومات الانصهار، والسوائل الكحولية للمغاسل والحماة (أنظر قسم المياه المستعملة بهذه الإرشادات).

ومن بين الأساليب العامة للتعامل مع مخلفات المسابك اختيار وتصميم وبناء مناطق لتخزين المعادن والغبار المتجمع بالمرشحات ومخلفات مقاومات الانصهار والخبث والرمل المستعملة، مع المراعاة الواجبة للأوضاع الجيولوجية والجيومائية للموقع لمنع التلوث المحتمل نتيجة لغسل المعادن الثقيلة. وينبغي تصميم نقاط النقل ومناطق تخزين الكيماويات (مثل الراتنجات ومواد الربط) بحيث تقلل من خطر الانسكاب. وتتوفر إرشادات إضافية بشأن التعامل مع الفضلات الصلبة والخطرة والمواد الضارة بدليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

### الرمل المستعملة

تُعد الرمال المستعملة المتخلفة عن المسابك التي تستخدم القوالب الرملية من أبرز المخلفات من حيث الكمية.<sup>10</sup> وتشكل رمال القولية وصنع قلوب السبك ما يتراوح بين 65 و 80 في المائة من إجمالي مخلفات مسابك الحديد. والرمل المتماسك كيميائياً من أجل صنع قلوب السبك أو قوالب الصب أشد صعوبة في إعادة استخدامه بكفاءة وربما تُبذ كمخلفات بعد استعماله لمرة واحدة. وكثيراً ما ينطوي الرمل المتخلف عن مسابك النحاس والبرونز على خطر وينبغي التخلص منه باعتباره مادة خطيرة.

○ العزل الكافي للأسطح للحد من تشتت الحرارة؛

○ التحكم في النسبة الصحيحة لخط الوقود بالهواء لتقليل الأكسجين الزائد؛

○ تنفيذ أنظمة لاسترداد الحرارة.

○ استغلال الخواص الحرارية للغاز المستعمل، من خلال محول حراري مناسب، في إنتاج ماء ساخن وهواء ساخن و/أو بخار.

● تطبيق أفضل تقنيات الاحتراق المتاحة (مثل تخصيب أكسجين هواء العصف، والتسخين المسبق للشحنة، والتحكم الآلي في خواص الاحتراق)؛

● تطبيق ممارسات تشغيل المعدات وصيانتها، واجتناب التحميل الجزئي للمعدات.

● التسخين المسبق للخرقة قبل استعمالها؛

● تقليل استهلاك الوقود في تسخين المغارف والمعالجة الحرارية للمعدن المنصهر باتباع ضوابط لاسترداد الغاز و/أو الاحتراق؛

● اختيار وقود تقلل به نسبة المحتوى الكربوني إلى القيمة الحرارية (مثل الغاز الطبيعي). وتقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة تقريباً عنها في الفحم أو فحم الكوك.

● وتتوفر معلومات إضافية عن التعامل مع غازات الدفيئة في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

<sup>10</sup> مكتب الامتثال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع مفكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن.



### مخلفات الخبث

عادةً ما يكون لمخلفات الخبث تركيب كيميائي معقد وتحتوي على طائفة متنوعة من ملوثات المعادن الخردة. وربما تشكل نحو 25 في المائة من الفضلات الصلبة التي تخرجها المسابك. وعادةً ما يشتمل الخبث على أكاسيد معدنية ومقاومات انصهار منصهرة ورمال ورماد فحم الكوك (إذا تم استعمال الفحم). وربما تضاف أيضاً صهورات (مواد مساعدة على الانصهار) لإزالة الخبث من الأفران. وقد يكون الخبث مادة خطيرة إذا احتوى على رصاص أو كاديوم أو كروم من الصلب أو المعادن غير الحديدية المنصهرة.<sup>12</sup>

وتشتمل توصيات المنع والسيطرة الخاصة بالخبث على ما يلي:

- ينبغي تقليل الخبث الناتج إلى أدنى حد من خلال إجراءات لتحقيق التشغيل الأمثل، من بينها:

- فرز الخردة لتحسين جودة المعدن وتقليل احتمال خروج الانبعاثات وتكون الخبث الملوث. وتمثل خردة المنتجات الإلكترونية والخردة المطلوبة وخردة السيارات المستعملة مصدراً محتملاً للتلوث وينبغي فحصها بعناية وفرزها.

- خفض درجة حرارة صهر المعادن

- الاستخدام الأمثل للصهورات والبطائن المقاومة للانصهار

- ينبغي إعادة استخدام الخبث، وينبغي استخلاص المعادن ذات القيمة. وقد تشتمل بدائل إعادة الاستخدام، حسب

<sup>12</sup> مكتب الامتثال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع فكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن.

وتشتمل توصيات المنع والسيطرة الخاصة بالرمال المستعملة على ما يلي:<sup>11</sup>

- إعادة استخدام الرمل لأقصى درجة ممكنة داخل المنشأة
  - وينبغي التفكير في إعادة الاستخدام الخارجي للرمل المستعمل (على سبيل المثال كمادة خرسانية أو في رصف الطرق، وفي صناعة الطوب، والرمد الخرساني، والرمد الإنشائي)
  - وينبغي إعادة استخدام رمل المسابك الأخضر فور إزالته عن القطعة المعدنية وإعادة تشكيله. وتتألف أساليب استعادة الرمل من إعادة تشكيل ابتدائية (مثل الهز أو التدوير أو الاسطوانة الدوارة أو اللفح بالهواء الساخن) وثانوية (مثل معالجة الرمل لإزالة مواد الربط الكيماوية، فضلاً عن المعالجات الميكانيكية والحرارية الباردة، أو الغسيل السائل. وتستخدم وحدات المعالجة الحرارية لإصلاح الرمل المتماصك كيميائياً).

### الغبار المتجمع من معدات التخفيف

قد يحتوي الغبار المتجمع من معدات الحد من الانبعاثات على زنك ورصاص ونيكل وكاديوم ونحاس وألمنيوم وقصدير وكروم ومعادن أخرى، ويمكن تصنيفه كمخلفات خطيرة. وعادةً ما يحتوي الغبار المتجمع في معدات الحد من الانبعاثات في مسابك المعادن غير الحديدية على مستويات من المعادن تكفي لجعل استخلاصها أمراً له جدواه الاقتصادية. وينبغي إعادة تدوير غبار المرشحات في الأفران إلى الحد الممكن عملياً. ويتيح ذلك استرداد المعادن عبر إعادة معالجة الغبار، ويقال من ثم من المخلفات التي ستذهب للرمد.

<sup>11</sup> المصدر السابق.

## المياه المستعملة

خصائص الخبث، على صناعة الطوب وطبقة الأساس  
لرصف الطرق والكتل الخشنة.

### المياه المستعملة المتخلفة عن الاستخدامات الصناعية

#### معالجة الحمأة

أبرز استخدام للمياه في المسابك هو استخدامها في أنظمة تبريد الأفران الكهربائية (الحث والقوس الكهربائي) وأفران القبة، وفي أنظمة إزالة الغبار باستخدام المياه. وفي معظم المسابك يشتمل استعمال المياه على عملية إعادة تدوير داخلية للماء تؤدي لتقليل كمية المخلفات إلى أدنى حد. وقد يؤدي استخدام أساليب إزالة الغبار باستعمال المياه إلى زيادة كمية المياه المستخدمة وما يستتبع ذلك من مخلفات يتعين التخلص منها. وفي صنع القلوب، حيث تُستخدم المغاسل، تحتوي سوائل الغسيل الناتجة عن صنع القلوب بطريقة الصندوق البارد أو الصندوق الساخن على نشادرية قابلة للتحلل بسهولة. وفي عملية سبك القوالب تحت ضغط عال يتكون تيار من المياه المستعملة التي تحتاج إلى معالجة لإزالة ما بها من مركبات عضوية (مثل الفينول والزيوت) قبل التخلص منها. وقد تنتج مياه مستعملة تحتوي على معادن وشوائب عالقة إذا ما تم تبريد قالب بالمياه. كما قد تنتج أيضاً مياه مستعملة تحتوي على شوائب عالقة أو ذائبة وشيء من الحموضة إذا ما استخدمت قلوب ملحية قابلة للذوبان. وقد تنتج المياه المستعملة عن عمليات تشطيب معينة كالنسقية والصنفرة، وقد تحتوي على مستويات مرتفعة من الزيت والشوائب العالقة.<sup>13</sup>

وتشتمل توصيات المنع بالنسبة لتيارات نفايات المسابك على ما يلي:

- تركيب دورات مغلقة لمياه التبريد من أجل تقليل استهلاك المياه وتصريفها؛

قد تحتوي الحمأة الناتجة عن معالجة المياه المستعملة على معادن ثقيلة (مثل الكروم والرصاص والزنك والنيكل) وزيوت وشحوم. ويمكن إجراء إعادة تدوير داخلي لجزء صغير من الحمأة الناتجة عن معالجة المياه المستعملة، غير أن الجزء الأكبر منها يستعمل كردم. وتعد إمكانية استخلاص المعادن منها أمراً جديراً بالنظر وينبغي تقييمها إما لإثبات إمكانية إعادة استخدامها أو لاستخدامها كبطائن أو جوانب للردم. وقد تتطلب إعادة استخدام الحمأة المرور بمرحلة سابقة على المعالجة، تتألف عادةً من الكبس والتجفيف والتفتيت. وتتوفر توصيات التعامل مع الحمأة الخطرة في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

#### التخلص من النفايات

من بين القضايا البيئية المتعلقة بصناعة المسابك التي تثار عند وقف النشاط كيفية التخلص من المواد العازلة التي تحتوي على أسبستوس وتلويث التربة/المياه الجوفية في مناطق مثل مخازن الفحم والمواد الخام. وينبغي منع تأثير هذه الملوثات من خلال تطبيق ممارسات بيئية سليمة كما هو وارد في هذه الإرشادات. وللحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا المتبقية التي ربما تسببت في تلوث الأرض والمياه الجوفية، يمكن الرجوع إلى الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

<sup>13</sup> مكتب الامتثال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع مفكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن.

وأساليب الممارسة السليمة في التعامل مع المياه المستعملة يمكن للمنشآت أن تلي المعايير الإرشادية للتخلص من المياه المستعملة كما هو مبين بالجدول الوارد بالقسم الثاني من هذه الوثيقة الخاصة بهذا القطاع الصناعي.

#### التيارات الأخرى للمياه المستعملة واستهلاك المياه

تحتوي الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة على المشورة الملائمة للتعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة الناتجة عن أعمال المرافق، ومياه العواصف غير الملوثة ومياه الصرف الصحي. وينبغي توجيه مجاري المياه الملوثة إلى شبكة معالجة المياه المستعملة في الأغراض الصناعية. وتحتوي الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة على توصيات لتقليل استهلاك المياه، وخاصة عندما تكون من مصادر طبيعية محدودة.

وقد تصبح مياه العواصف الآتية من مناطق تخزين الفحم في العراق ملوثة بنضاض عالي الحموضة يحتوي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs) ومعادن ثقيلة. ومن بين التوصيات الخاصة بهذه الصناعة:

- تعبيد مناطق العمل، والفصل ما بين مياه العواصف الملوثة وغير الملوثة، وتنفيذ خطط للحد من الانسكاب والتناثر؛ وتوجيه مياه العواصف الآتية من مناطق العمل إلى وحدة معالجة المياه المستعملة؛
- وضع نظام لتجميع النضاض وموقع منشآت تخزين الفحم لمنع التأثير على التربة ومصادر المياه. وينبغي أن تكون أماكن تخزين الفحم معبدة لعزل مياه العواصف المحتمل تلوثها من أجل إخضاعها للمعالجة المسبقة والمعالجة في وحدة معالجة المياه المستعملة.

- إعادة تدوير المياه الساقطة بالترسيب أو الطرد المركزي ثم الترشيح؛
- تخزين الخردة وغيرها من المواد (مثل الفحم وفحم الكوك) بأماكن مسقوفة و/أو محاطة بحواجز واقية للحد من تلوث المياه المستعملة وتسهيل تجميع مياه الصرف.

#### معالجة المياه المستخدمة في الصناعة

تشتمل أساليب معالجة المياه المستعملة الناشئة عن الاستخدام الصناعي في هذا القطاع على عزل المصدر والمعالجة المسبقة لتيارات المياه المستعملة لتقليل ما بها من معادن ثقيلة باستخدام الترسيب الكيماوي والتخثر والتلبد إلخ...، وعادة ما تشتمل معالجة المياه المستعملة على ما يلي: مصائد الشحوم، وأوت كشط أو فصل الزيوت عن المياه لفصل الزيوت والشوائب الطافية؛ والترشيح لفصل الشوائب القابلة للتصفية؛ ومعالجة الدفق والحمل؛ والترسيب لتقليل الشوائب العالقة باستخدام المصافي؛ ونزح الماء والتخلص من الفضلات في مقابل النفايات المخصصة للنفايات الخطرة. وقد يلزم وضع ضوابط هندسية إضافية من أجل (أ) الإزالة المتطورة للمعادن باستخدام الترشيح الغشائي أو غيره من تقنيات المعالجة الفيزيائية/الكيماوية، (ب) إزالة المواد العضوية المستعصية باستخدام الكربون المنشط أو الأوكسدة الكيماوية المتطورة، (ج) الإزالة الكيماوية أو البيولوجية للمغذيات من أجل تقليل النيتروجين، و (د) تقليل درجة سمية المخلفات باستخدام التقنية الملائمة (مثل التناضح العكسي وتبادل الأيونات والكربون المنشط... إلخ).

وتحتوي الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة على شرح لسبل التعامل مع المياه المستعملة في الصناعة وأمثلة على طرق المعالجة. ومن خلال استخدام هذه التقنيات

## الضوضاء

- الأخطار الجسدية
  - الإشعاع
  - أخطار الجهاز التنفسي
  - الأخطار الكهربائية
  - الضوضاء
  - أخطار الدفن
  - الحرائق والانفجارات
- يحدث عمل المسابك ضوضاء من مصادر متعددة، منها تجهيز الخردة، وشن الأفران، والصهر بالأفران الكهربائية، ومواقف الوقود، والهزهزة وقذف القوالب والقلوب، وأنظمة النقل والتهوية. وتشتمل توصيات ما ينبغي اتباعه من أساليب لمعالجة الضوضاء على ما يلي:
- تقفيل مباني العمل و/أو عزلها؛
  - تغطية وتقفل أماكن تخزين وتجهيز الخردة، وكذلك الهزهزة والترشيح؛
  - تقفيل المراوح وعزل أنابيب التهوية واستخدام كواتم الصوت؛

### الأخطار الجسدية

توصيات منع المخاطر الجسدية والحد منها واردة في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة. وفيما يلي نعرض للمخاطر الجسدية الخاصة بصناعة المسابك.

قد ترجع الأخطار الجسدية في أعمال المسابك إلى مناولة خامات أو منتجات ضخمة أو ثقيلة أو ساخنة (مثل شحن الأفران)؛ أو الحوادث ذات الصلة بالنقل الميكانيكي الثقيل (مثل القطارات والشاحنات والرافعات الشوكية)؛ أو الإصابات الناجمة عن أنشطة الطحن والتقطيع (مثل التعرض لمواد الخردة التي تلفظها الآلات-الأدوات)؛ والإصابات الناجمة عن السقوط من مكان مرتفع (مثل المنصات العالية والسلالم والدرج).

### رفع/تحريك أحمال ثقيلة

يمثل رفع وتحريك الأحمال الثقيلة باستخدام منصات هيدروليكية أو روافع خطراً كبيراً على السلامة المهنية في

- تطبيق الضوابط الإدارية، بما في ذلك تقييد تجهيز الخردة ونقلها أثناء الليل.

وينبغي لإجراءات تقليل الضوضاء أن تلبى معايير الضوضاء على البيئة المحيطة الواردة في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

## 1.2 الصحة والسلامة المهنية

قضايا الصحة والسلامة المهنية أثناء إنشاء وتشغيل وصيانة وإنهاء نشاط منشآت المسابك تماثل تلك المتعلقة بغيرها من المنشآت الصناعية الضخمة، ومنعها والحد منها من الأمور التي يتناولها دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

وفضلاً عن ذلك، فقد تتور قضايا الصحة والسلامة المهنية التالية أثناء العمل بالمسابك:

### مناولة المنتجات

تشتمل توصيات الوقاية والحد من الإصابات ذات الصلة بأنشطة المناولة والطحن والقطع، واستخدام الخرقة، على ما يلي:

- وضع الآلات والمعدات على مسافة آمنة من مناطق العمل الأخرى ومن أي ممشي؛ ضرورة توفير أماكن عمل خاصة ومنفصلة لمنع الحوادث الناجمة عن فرش أرضية الأفران بالرمال أو استخدام المطاحن؛
- إجراء تفتيش دوري وإصلاح الآلات والمعدات، وخاصة الواقيات وأدوات أو معدات السلامة.
- توفير سياج بامتداد صفيحة النقل له بوابات موصدة لا تفتح إلا عندما تكون الآلة متوقفة عن العمل؛
- تدريب العاملين على حسن استخدام الآلات أو المعدات، وعلى استخدام أدوات الحماية الشخصية المناسبة.

### تطاير الحرارة والسوائل الساخنة

تُعد الحرارة الشديدة والتعرض المباشر للأشعة تحت الحمراء من الأخطار المشتركة في المسابك. ويمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في حدوث الإجهاد والجفاف. كما يشكل التعرض المباشر للأشعة تحت الحمراء خطراً على البصر. وقد يؤدي التلامس مع المواد الساخنة أو المياه الساخنة إلى حروق شديدة. وتشتمل الإجراءات التي يوصى بها للوقاية والحد من التعرض للحرارة والسوائل أو المواد الساخنة على ما يلي:

المسابك. ومن الإجراءات التي يوصى بها لمنع أو الحد من احتمال إصابة العمال ما يلي:

- وضع لافتات واضحة في كل ممرات النقل وأماكن العمل؛
- التصميم والتخطيط الملائم للمنشآت من أجل تفادي تقاطع مسارات الأنشطة المختلفة وتدفق العمليات؛
- تطبيق إجراءات محددة لمناولة ورفع الأحمال، ومن بينها:
- وصف الحمل المراد رفعه (أبعاده ووزنه وموضع مركز الجاذبية)؛
- تحديد ضوابط الرفع بالحبال والقوة اللازمة؛
- تدريب العاملين على التعامل مع آلات الرفع وقيادة معدات النقل الميكانيكي.
- مراعاة ألا يمر نطاق تشغيل معدات المناولة الثابتة (مثل الروافع والمنصات العالية) فوق أماكن العمل والتجمع؛
- الحرص في نقل السوائل الساخنة وتحسينها، وكذلك أجزاء المعادن الصلبة؛
- ضرورة إبقاء مناولة الخامات والمنتجات محصورة داخل مناطق محظورة تحت المراقبة، مع الانتباه بوجه خاص إلى قرب الكابلات والمعدات الكهربائية؛
- ضرورة إجراء الصيانة الدورية والإصلاح لمعدات الرفع والنقل والمعدات الكهربائية.

- يجب فحص كل مواد الخردة الواردة لاكتشاف أي نشاط إشعاعي قبل استخدامها في تغذية المسبك؛
- إذا كانت منطقة الاختبار قريبة من الحدود الخارجية للمصنع، فينبغي النظر في استخدام الموجات فوق الصوتية كبديل لأسلوب كشف أشعة غاما.
- يجب إجراء صيانة وإصلاحات دورية منتظمة لأجهزة الفحص، بما في ذلك الدروع الواقية.

### التعرض لأخطار الجهاز التنفسي

#### مواد العزل

يشجع استخدام مواد العزل في المسابك، وقد يؤدي التعامل مع هذه المواد أثناء التركيب أو الصيانة إلى تطاير أنسجة تشكل خطراً على الصحة المهنية. وقد يؤدي استعمال الأسبستوس وغيره من الأنسجة المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في المصانع القديمة إلى تعرض البشر لخطر استنشاق مواد مسببة للسرطان. ومن أجل الحد من هذه المخاطر ينبغي تطبيق ممارسات عمل ومواد ملائمة.

#### الغبار والغازات

يحتوي الغبار المتطاير بالمسابك على حديد وأتربة معدنية من ورش الصهر والصب والتشطيب، وعلى أتربة خشبية ورملية مما يوجد في ورشة القوالب. وفي أولاهما، يتعرض العمال لأكسيد الحديد وغبار السليكا الذي قد يكون ملوثاً بمعادن ثقيلة، مثل الكروم والنيكل والرصاص والمنجنيز. ويتولد الغبار في ورش الصهر والصب عن استعمال الحرارة الشديدة، وبشكل صغر حجم الجزيئات واحتمال وجود أبخرة معدنية خطراً مهنياً شديداً من جراء الاستنشاق. وفي ورشة القوالب، يتعرض العمال للغبار الرملي الذي قد يحتوي على معادن ثقيلة،

- العزل الحراري للأسطح التي يتوقع عندها حدوث تلامس مع معدات ساخنة أو تطاير لمواد ساخنة (مثل أفران القبة والأفران الكهربائية وأفران الحث ومغارف الصهر والصب)؛
- فرض مناطق أمان عازلة لفصل المناطق التي تتم بها مناولة المواد والأصناف الساخنة أو تخزينها مؤقتاً.
- استخدام أدوات الحماية الشخصية الملائمة (مثل القفازات والأحذية المعزولة، والنظارات الواقية للحماية من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، والملابس الواقية للحماية من الحرارة المنبعثة)؛ ضرورة وضع سياج حماية حول تلك المناطق به بوابات موصدة للتحكم في الدخول إلى تلك المناطق أثناء العمل؛
- تطبيق نوبات أقصر للعمل بالأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة. توفير فترات راحة منتظمة من العمل ومياه شرب للعاملين بالأماكن الحارة؛
- تركيب تهوية باردة للحد من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

### التعرض للإشعاع

قد يتعرض العمال لأشعة غاما وما يتصل بها من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. ويمكن استخدام الأساليب التالية للحد من خطر تعرض العمال لها:

- يجب إجراء اختبارات أشعة غاما داخل مكان محكم محظور باستخدام ميزان (مسددة) معزولة. وينبغي عدم القيام بأي أنشطة أخرى داخل منطقة الاختبار؛

- استخدام كمادات التنفس عند التعرض لغبار شديد (مثل فرش أرضية الفرن بالرمال)؛
- بالنسبة للغبار والغازات الخفيفة والمعدنية يجب استخدام أجهزة تنفس تزود العامل بالهواء النقي. ويمكن بدلاً من ذلك استخدام أقنعة غاز كاملة (أو خوذة مضغوطة الهواء) مزودة بتهوية كهربائية.
- بالنسبة للتعرض لأول أكسيد الكربون، يجب تركيب أجهزة رصد لتنبيه غرف التحكم والعمال. وفي حالة التدخل الاضطراري في أماكن يرتفع بها مستوى أول أكسيد الكربون يجب تزويد العمال بأجهزة رصد محمولة وأجهزة تنفس مزودة بالهواء النقي.

#### الضوضاء

قد تتولد الضوضاء عن عمليات مناولة المواد الخام والمنتجات (مثل المعادن المستعملة والصفائح والقضبان)، وضغط الرمال، وتصنيع النماذج الخشبية، وفرش أرضية الأفران بالرمال، والتشطيب. والإجراءات التي يوصى بها لمنع انبعاثات الضوضاء والحد منها واردة في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

#### الأخطار الكهربائية

قد يتعرض العمال لأخطار كهربائية نتيجة لوجود معدات كهربائية قوية في أنحاء المسابك. وتوصيات الوقاية والحد من التعرض للأخطار الكهربائية متوفرة في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

وللأثرية الخشبية التي قد تكون لها خواص مسرطنة، وخاصة في حالة استخدام أخشاب صلدة قاسية.

ومن بين ما يوصى به لمنع التعرض للغازات والغبار ما يلي:

- يجب فصل مصادر الغبار والغازات وتقليلها؛
- تصميم تهوية للمنشأة من أجل تعظيم دوران الهواء. ويجب تنقية الهواء الخارج قبل إطلاقه في الجو؛
- يجب تركيب تهوية للعدم عند النقاط الهامة التي ينبعث منها الغبار والغاز، وخاصة ورشة الصهر؛
- استخدام معدات تعمل آلياً، وخاصة في عملية فرش أرضية الفرن بالرمال؛

توفير غرفة محصنة بها تكييف هواء إذا ما تطلب الأمر الاستعانة بعامل لتشغيلها؛

- توفير قاعات طعام منفصلة تتيح الاغتسال قبل الأكل؛
- توفير أماكن تتيح فصل ملابس العمل عن الملابس الشخصية، وتتيح الاستحمام والاعتسال بعد انتهاء العمل وقبل الأكل؛

تطبيق سياسة للفحوص الطبية الشخصية دورياً.

- وينبغي استخدام التقنيات اللازمة للحد من الأخطار على الجهاز التنفسي عندما يكون التعرض لها أمراً لا يمكن اجتنابه بوسائل أخرى، مثل الأعمال اللازمة لنصع قوالب الرمال والأعمال اليدوية مثل الطحن أو استخدام معدات غير مغلقة، وأثناء أعمال صيانة وإصلاح معينة.

● ومما يوصى به لحماية الجهاز التنفسي ما يلي:

## الاندفاع

- وتتوفر إرشادات استعدادات الطوارئ ومواجهتها في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

### 1.3 صحة وسلامة المجتمع المحلي

تتشابه آثار إنشاء وتشغيل وإنهاء نشاط المسابك على صحة وسلامة المجتمع مع مثيلاتها بمعظم المنشآت الصناعية الأخرى، وهي مشروحة بالتفصيل، مع ما يُنصح به من إجراءات للوقاية والحد منها، في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

### 2.0 مؤشرات الأداء والرصد

#### 2.1 البيئة

#### الإرشادات بشأن الانبعاثات والنفايات السائلة

يحتوي الجدولان 1 و 2 على الإرشادات الخاصة بالانبعاثات والنفايات السائلة لهذا القطاع. والقيم الاسترشادية للانبعاثات والنفايات السائلة الناجمة عن العمليات في هذا القطاع مأخوذة عن الممارسات الدولية الجيدة في هذه الصناعة كما تنعكس على المعايير ذات الصلة بالبلدان ذات الأطر التنظيمية المعترف بها. وهذه الإرشادات قابلة للتحقق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية بالمنشآت التي تتمتع بتصميم وتشغيل ملائمين من خلال تطبيق أساليب الوقاية والحد من التلوث الواردة بالقسم السابق من هذه الوثيقة. وتتنطبق الإرشادات الخاصة بالانبعاثات على الانبعاثات الناتجة عن عمل المسابك. وتتناول الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة انبعاثات مصادر الاحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة والبخار من مصادر ذات طاقة تساوي أو تقل عن 50 ميغاوات من المدخلات الحرارية، أما انبعاثات مصادر الطاقة الأكبر من ذلك فتتناولها الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة

يتعرض العمال الذين يصنعون قوالب الرمال لخطر الاندفاع نتيجة لانتهيار الرمال في أماكن التخزين وأثناء عمليات الصيانة. ومن بين إجراءات تقادي الاندفاع تحت الرمال تطبيق معايير تخزين المواد حسبما وردت بدليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

#### أخطار الانفجارات والحرائق

قد تتطوي مناولة المعادن السائلة على خطر الانفجار أو فوران المادة المنصهرة أو الحروق، وخاصة إذا حُصرت الرطوبة في أماكن مغلقة وتعرضت للمعدن المنصهر. ومن الأخطار الأخرى احتمال اندلاع حرائق من جراء المعدن المنصهر، وفي حالة وجود وقود سائل وغيره من الكيماويات القابلة للاشتعال. وفضلاً عن ذلك، فقد يكون خبث حديد المسابك قابلاً بشدة للتفاعل إذا ما استُخدم كربيد الكالسيوم في نزع الكبريت من الحديد.

ومن الأساليب التي يوصى باتباعها للوقاية والحد من أخطار الانفجارات والحرائق:

- تخطيط المنشأة بشكل يضمن الفصل التام لخطوط أنابيب وخزانات الغاز والأكسجين القابلة للاشتعال، بعيدة عن مصادر الحرارة؛
- فصل المواد والسوائل القابلة للاحتراق عن الأماكن الساخنة ومصادر الاشتعال (مثل اللوحات الكهربائية)؛
- حماية خطوط أنابيب وخزانات الغاز والأكسجين القابلة للاشتعال أثناء أعمال الصيانة "الساخنة"؛



0.01	مليغرام/لتر	كاديوم
0.5	مليغرام/لتر	كروم (إجمالي)
0.5	مليغرام/لتر	نحاس
0.2	مليغرام/لتر	رصاص
0.5	مليغرام/لتر	نيكل
0.5	مليغرام/لتر	زنك
2	مليغرام/لتر	قصدير
5	مليغرام/لتر (كمعيار)	غاز نشادر
5	مليغرام/لتر (كتشكيل)	فلوريد
5	مليغرام/لتر	حديد
0.02 <sup>b</sup>	كيلوغرام/طن	ألومنيوم

ملاحظات:

على حافة منطقة الخلط الثابتة علمياً التي تأخذ في الاعتبار جودة المياه بالبيئة المحيطة، واستخدام المياه المتلقاة، والمتلقين المحتملين، والطاقة الاستيعابية.

صهر وسبك الألمنيوم

الخاصة بالطاقة الحرارية. وتتوافر الإرشادات المتعلقة باعتبارات البيئة المحيطة على أساس إجمالي كمية الانبعاثات في دليل الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

وتنطبق الإرشادات الخاصة بالنفائات السائلة على التخلص المباشر من النفائات المعالجة بصرفها في المياه السطحية للاستخدامات العامة. ويمكن تحديد مستويات الصرف الخاصة بكل موقع على أساس توفر وظروف استخدام شبكات تجميع مياه الصرف العامة، أو على أساس تصنيف استخدام المياه المتلقاة كما هو وارد في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة في حالة الصرف المباشر في المياه السطحية. وينبغي تحقيق هذه المستويات، دونما تهاون، في 95 في المائة على الأقل من وقت تشغيل المحطة أو الوحدة، محسباً كنسبة من ساعات التشغيل السنوية. ويجب تبرير أي انحراف عن هذه المستويات في التقييم البيئي عند النظر في ظروف أي مشروع محلي معين.

الجدول الأول: مستوي النفائات السائلة للمسابك		
الملوثة	الوحدة	القيمة الاسترشادية
درجة الحموضة	-	6-9
مجموع الجوامد المعلقة	مليغرام/لتر	35
الزيوت والشحوم	مليغرام/لتر	10
ارتفاع درجة الحرارة	درجة مئوية	3 <sup>د</sup>
أكاسيد الكربون	مليغرام/لتر	125
فينول	مليغرام/لتر	1

	عادي مكعب	
5 <sup>(15)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	كلور
1-2 <sup>(16)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	رصاص وكاديوم ومركباتهما
5	ملليغرام/متر عادي مكعب	نيكل وكوبالت وكروم وقصدير ومركباتها
5-20 <sup>(17)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	نحاس ومركباته
5 <sup>(18)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	كلوريد
5 <sup>(19)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	فلوريد
5	جزء في المليون حجم/حجم	كبريتيد الهيدروجين

الجدول الثاني: مستويات الانبعاثات في الهواء من المسابك		
القيمة الاسترشادية	الوحدة	الملوثات
20 <sup>(2)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	جسيمات
50 <sup>(3)</sup>		
5	ملليغرام/متر عادي مكعب	رذاذ زيتي/بخار
400 <sup>(4)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	أكاسيد نيتروجينية
120 <sup>(5)</sup>		
150 <sup>(6)</sup>		
400 <sup>(8)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	أكاسيد كبريتية
50 <sup>(9)</sup>		
120 <sup>(7)</sup>		
20 <sup>(10)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	مركبات عضوية متطايرة
30		
150 <sup>(11)</sup>		
0.1	ملليغرام مكافيء سمي/متر عادي مكعب	ديوكسين أو فوران ثنائي البنزين ذو روابط كلورية متعددة
200 <sup>(12)</sup>	ملليغرام/متر عادي مكعب	أول أكسيد الكربون
150 <sup>(13)</sup>		
5 <sup>(14)</sup>	ملليغرام/متر	نشادرينات

صنع الأصداق والقواعد

16. القيمة الأعلى تنطبق على مسابك الفلزات غير الحديدية باستخدام الخردة.
17. القيمة الأعلى تنطبق على عمليات صنع النحاس وسبائكه
18. انبعاثات الأفران حيث يستخدم دقق الكلوريد
19. انبعاثات الأفران حيث يستخدم دقق الفلوريد

ملاحظات:

1. الشروط المرجعية للحدود: لغازات الاحتراق: جافة، درجة حرارة 273 بمقياس كلفن (صفر مئوية)، ضغط 101.3 كيلو باسكال (1 ضغط جوي)، محتوى أكسجيني 3% جاف للوقود السائل والغازي، 6% جاف للوقود الصلب. لغير غازات الاحتراق: لا يوجد تصحيح لبخار الماء أو المحتوى الأكسجيني، درجة الحرارة 273 كلفن (صفر مئوية)، ضغط 101.3 كيلو باسكال (1 ضغط جوي).
2. انبعاثات الجسيمات في وجود معادن سامة
3. انبعاثات الجسيمات في غير وجود معادن سامة
4. صهر الفلزات الحديدية مستوى أقصى انبعاثات محسوباً على أساس أفضل تقنية متاحة وعلى أساس استخدام فرن قبة بغير فحم الكوك
5. صهر الفلزات غير الحديدية (الأفران العمودية)
6. من أنظمة استرداد الرمل الحراري/وحدات إعادة التشكيل
7. مستوى أقصى انبعاثات محسوباً على أساس أفضل تقنية متاحة وعلى أساس استخدام فرن قبة بالدقق البارد
8. صهر الفلزات غير الحديدية (الأفران العمودية)
9. صهر الفلزات الحديدية (أفران القبة)
10. صهر الفلزات غير الحديدية (الأفران العمودية)
11. صهر الفلزات الحديدية (أفران القوس الكهربائي) قد تنتج أفران القبة مستويات انبعاث أعلى (تصل إلى 1000 مليغرام/أزيد أنيون)
12. صهر الفلزات غير الحديدية (الأفران العمودية)
13. ورشة صنع القوالب والقلوب بالصندوق البارد
14. صهر الفلزات غير الحديدية (الألمنيوم)
15. أنظمة استرداد الرمل الحراري والتبطين بالتكسية بالمذيبات وعمليات

## الرصد البيئي

من قبل المعهد الوطني الأمريكي للصحة والسلامة المهنية (NIOSH)،<sup>15</sup> وحدود التعرض المسموح بها (PELs) المنشورة من قبل الإدارة الأمريكية للصحة والسلامة المهنية (OSHA)،<sup>16</sup> والقيم الإرشادية لحدود التعرض المهني المنشورة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،<sup>17</sup> أو ما يشابهها من مصادر.

### معدلات الحوادث والوفيات

يجب أن تحاول المشروعات تقليل عدد الحوادث التي يتعرض لها العاملون (العاملين المباشرين أو المقاولين من الباطن) إلى حد العدم، خاصة الحوادث التي من شأنها أن تؤدي إلى ضياع وقت العمل، أو مختلف درجات الإعاقة، أو حتى الوفيات. ويجب إجراء مقارنة معيارية بين المعدلات السائدة في المنشأة وبين أداء المنشآت الأخرى في هذا القطاع في البلدان المتقدمة من خلال الرجوع إلى المصادر المنشورة (مثل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي وإدارة الصحة والسلامة بالمملكة المتحدة)<sup>18</sup>

### رصد الصحة والسلامة المهنية

يجب متابعة بيئة العمل لرصد أي مخاطر مهنية تتعلق بالمشروع المعني. وينبغي تصميم الرصد القيام به على أيدي

يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بهذا القطاع للتعامل مع جميع الأنشطة التي تم تحديد أنها قد تحدث آثاراً كبيرة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف المضطربة. ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه للانبعاثات والنفائات السائلة واستخدام الموارد.

وينبغي أن يكون معدل تكرار الرصد بالقدر الكافي لتوفير بيانات تمثيلية للمعايير الجاري رصدها. ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد مدربون وفقاً لإجراءات الرصد والاحتفاظ بالسجلات مع استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليم. كما ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة. وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة لأخذ العينات وتحليل الانبعاثات والنفائات السائلة في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

## 2.2 الصحة والسلامة المهنية

### إرشادات بشأن الصحة والسلامة المهنية

يجب تقييم أداء الصحة والسلامة المهنية بالمقارنة مع إرشادات التعرض المنشورة دولياً، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة الحد الأقصى المقبول للتعرض (TLV®) وإرشادات التعرض المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي (BEIs®) المنشورة من قبل المؤتمر الأمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين (ACGIH)،<sup>14</sup> ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة

<sup>14</sup> متاح على الموقعين التاليين:

<http://www.acgih.org/TLV/>  
<http://www.acgih.org/store/>

<sup>15</sup> متاح على الموقع التالي: <http://www.cdc.gov/niosh/npg/>

متاح على الموقع التالي: <sup>16</sup>

[http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show\\_document?p\\_table=STANDAR](http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDAR)

DS&p\_id=9992

<sup>17</sup> متاح على الموقع التالي:

[http://europe.osha.eu.int/good\\_practice/risks/ds/oel/](http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/)

<sup>18</sup> متاح على الموقعين التاليين:

<http://www.bls.gov/iif/>

<http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm>

متخصصين معتمدين<sup>19</sup> كجزء من برنامج رصد الصحة والسلامة المهنية. وينبغي أيضاً للمنشآت أن تحفظ سجلاً للحوادث والأمراض المهنية والأحداث والحوادث الخطيرة. وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسلامة المهنية في الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.

<sup>19</sup> يشمل المتخصصون المعتمدون الخبراء الصحيين المعتمدين، أو خبراء الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السلامة المعتمدين أو المناظرين لهم

### 3.0 ثبت المراجع والمصادر الإضافية

Australian Government, Department of the Environment and Heritage. 2004. National Pollutant Inventory (NPI), Emission Estimation Technique Manual for Ferrous Foundries, Version 1.2. 3 September 2004. Canberra: Commonwealth of Australia. Available at [http://www.npi.gov.au/handbooks/approved\\_handbooks/ferrous.html](http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/ferrous.html)

Government of India Ministry of Environment & Forests, Central Pollution Control Board (CPCB). 2005. Annual Report 2004 - 2005. Delhi: CPCB. Available at <http://www.cpcb.nic.in/annualreport04-05/ar2004-ch10.htm>

European Commission. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB). 2005. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Best Available Technique Reference (BREF) Document on the Smitheries and Foundries Industry. Seville: EIPPCB. Available at <http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm>

German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)). 2002. First General Administrative Regulation Pertaining the Federal Immission Control Act (Technical Instructions on Air Quality Control – TA Luft). Berlin: BMU. Available at [http://www.bmu.de/english/air\\_pollution\\_control/ta\\_luft/doc/36958.php](http://www.bmu.de/english/air_pollution_control/ta_luft/doc/36958.php)

Irish Environmental Protection Agency (EPA). 1996. BATNEEC Guidance Note Class 3.3 Ferrous Metals Foundries (Draft 3). Dublin: EPA Ireland. Available at <http://www.epa.ie/Licensing/BATGuidanceNotes/>

Irish Environmental Protection Agency. 1996. BATNEEC Guidance Note Class 3.4 Recovery or Processing of Non-Ferrous Metals (Draft 3). Dublin: EPA Ireland. Available at <http://www.epa.ie/Licensing/BATGuidanceNotes/>

North Carolina Department of Environment and Natural Resources (DPPEA). Primary Metals Ferrous and Non-Ferrous

Foundry. Available at <http://www.p2pays.org/ref/01/text/00778/chapter3.htm>

UK Department of Trade and Industry (DTI) and Department of the Environment. Environmental Technology Best Practice Programme. Environmental Management Systems in Foundries. London: UK Government.

UK Department of Trade and Industry (DTI) and Department of the Environment. Environmental Technology Best Practice Programme. 1998. Optimising Sand Use in Foundries. London: UK Government.

United Kingdom (UK) Department for Environmental Food and Rural Affairs (DEFRA). 2004. Secretary's State Guidance for Copper and Copper Alloy Processes. Process Guidance Note 2/8 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Electrical, Crucible and Reverberatory Furnaces. Process Guidance Note 2/3 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Hot and Cold Blast Cupolas and Rotary Furnaces. Process Guidance Note 2/5 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Furnaces for the Extraction of Non-Ferrous Metal from Scrap. Process Guidance Note 2/1 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Iron, Steel and Non-Ferrous Metal Process. Process Guidance Note 2/4 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Metal Decontamination Processes. Process Guidance Note 2/9 (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Processes Melting and Producing Aluminium and its Alloys. Process Guidance Note 2/6a (04). London: DEFRA. Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK DEFRA. 2004. Secretary's State Guidance for Zinc and Zinc Alloy Processes. Process Guidance Note 2/7 (04). London: DEFRA. Available at Available at <http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/LAPC/pgnotes/>

UK Environmental Agency. 2001. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Interim Guidance for the Ferrous Foundries Sector. Sector Guidance Note IPPC S2.03. Bristol: Environment Agency.

UK Environment Agency. 2002. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Technical Guidance for Non-Ferrous Metals and the Production of Carbon and Graphite. Version 1: January 2002. Sector Guidance Note IPPC S2.03. Bristol: Environment Agency. Available at <http://www.environment-agency.gov.uk/business/444304/444369/673298/nfm/?version=1&lang=e>

United States (US) Environmental Protection Agency (EPA). 1995. Profile of the Nonferrous Metals Industry. EPA Office of Compliance Sector Note Book Project. EPA/310-R-95-010. Washington, DC: US EPA. Available at <http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/notebooks/nonferrous.html>

US EPA. 1998. Profile of the Metal Casting Industry. EPA Office of Compliance Sector Note Book Project. EPA/310-R-97-004.

Washington, DC: US EPA. Available at <http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/notebooks/casting.html>

US EPA. 1998. Technology Transfer Network Clearinghouse for Inventories and Emissions Factors. AP 42, Fifth Edition, Vol. 1 Chapter 12: Metallurgical Industry. Available at <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/index.html>

US EPA. 2004. Code of Federal Regulations (CFR) Title 40: Protection of the Environment. Part 63. National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Iron and Steel Foundries. Washington, DC: Office of the Federal Register. Available at [http://epa.gov/tncaaa1/t3/fr\\_notices/8287founddirfin.pdf](http://epa.gov/tncaaa1/t3/fr_notices/8287founddirfin.pdf)

US EPA. 2002. Beneficial Reuse of Foundry Sand: A Review of State Practices and Regulations. Sector Strategies Division, Office of Policy, Economics and Innovation in partnership with the American Foundry Society and the Association of State and Territorial Solid Waste Management Officials. Washington, DC: US EPA. Available at <http://www.epa.gov/ispd/metalcasting/reuse.pdf>

US EPA. 2004. Environmental Management Systems (EMS) Implementation Guide for the Foundry Industry. Sector Strategies Division, Office of Policy, Economics and Innovation, in partnership with the American Foundry Society and Indiana Cast Metals Association. Washington, DC: US EPA. Available at [http://www.epa.gov/sectors/metalcasting/foundry\\_complete.pdf](http://www.epa.gov/sectors/metalcasting/foundry_complete.pdf)

## الملحق (أ): وصف عام لأنشطة المسابك

النحاس، والزنك وسبائك الزنك، والمغنسيوم وسبائك المغنسيوم، وسبائك الكوبلت القاعدية، والنيكل وسبائك النيكل، والتيتانيوم وسبائك التيتانيوم، والزركونيوم وسبائك الزركونيوم، ومركبات المصفوفات المعدنية.

وتشمل السبائك غير الحديدية المشتركة: سبائك نحاس+زنك (النحاس الأصفر)؛ وسبائك نحاس+قصدير (البرونز)؛ وسبائك نيكل+نحاس (كوبرونيل)؛ وسبائك نيكل+كروم+حديد (صلب لا يصدأ)؛ وسبائك ألومنيوم+نحاس؛ وسبائك ألومنيوم+سليكون؛ وسبائك ألومنيوم+مغنسيوم؛ وسبائك التيتانيوم.

### عمل المسبك

هناك أساليب عديدة للسبك. وكلها يشتمل على إنشاء وعاء (قالب) يُصب فيه المعدن المنصهر.

وتنقسم عملية السبك إلى مجموعتين فرعيتين أساسيتين تبعاً لنوع قالب السبك من حيث إمكانية إعادة استخدامه، مستهلك أم غير مستهلك. فالسبك باستخدام القوالب المستهلكة، وهو المعتاد في مسابك الحديد ولو أنه يُستخدم أيضاً في سبك المعادن غير الحديدية، يعتمد على قوالب هالكة (مثل قوالب الرمل). أما السبك باستخدام قوالب غير مستهلكة، وهو الشائع أساساً في مسابك المعادن غير الحديدية، فيعتمد على قوالب معمرة (كالقوالب المسبوكة). ويتم فصل القوالب الهالكة عن المسبوكات ثم هدمها أثناء مرحلة الهززة، في حين يُعاد استخدام القوالب المعمرة. وتُستخدم أساليب متنوعة في هذين النوعين من السبك بالقوالب، تبعاً لطريقة الصهر والقولبة وصنع القلوب، وتبعاً لنظام السبك وأساليب التشطيب المثبتة.

تنتج المسابك مسبوكات معدنية حديدية وغير حديدية. وتتألف المسبوكات الحديدية من الحديد والصلب، في حين تضم المسبوكات غير الحديدية في الغالب الأعم الألمنيوم والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والنيكل والمغنسيوم والتيتانيوم. ويتم إنتاج المسبوكات بصهر الفلزات الحديدية أو غير الحديدية وصبها وسبكها. والكثير من المسابك يقوم بسبك كلا النوعين.

وتشمل المسبوكات الحديدية عادةً:

- الحديد الزهر الرمادي، وله خواص جيدة من حيث التخميد وإمكانية الميكنة، لكنه لا يعمر طويلاً؛
- الحديد الزهر القابل للطرق، ويحتوي على نسبة بسيطة من الكربون والسليكون والمنجنيز والفسفور والكبريت والسبائك المعدنية.
- الحديد الزهر المحتوي على الغرافيت المكور، ويتم الحصول عليه بنزع الكبريت من الحديد الزهر المصهور؛
- الصلب الكربوني المسبوك (قليل ومتوسط وعالي الكربون) ويتفوق على الحديد الزهر في القوة وقابلية السحب ومقاومة الحرارة، والقابلية للحام.

ويتم إنتاج الفلزات غير الحديدية لتلبية خواص مثل الخصائص الميكانيكية ومقاومة التآكل وإمكانية الميكنة وخفة الوزن والتوصيل الحراري والكهربائي.

ويشمل سبك الفلزات غير الحديدية العديد من المركبات غير الحديدية مثل: الألمنيوم وسبائك الألمنيوم، والنحاس وسبائك



### أفران القبة (الدست)

فرن القبة هو أكثر الأفران شيوعاً في صهر الحديد الزهر وأقدم أنواع الأفران المستخدمة في المسابك. وهو نوع من الأفران اسطوانية الشكل تُبطن بمادة مقاومة للانصهار (مثل الطوب الحراري). ويستخدم هذا النوع من الأفران فحم الكوك كوقود مع هواء الاحتراق. ويهبط الحديد المنصهر إلى أسفل الفرن في حين تصعد غازات الاحتراق لأعلى وتخرج من الفرن عبر مدخنته. ومع استمرار عملية الصهر تُضاف مواد جديدة من أعلى الفرن عبر باب التعبئة. وتتحد الصهورات المضافة مع الشوائب غير المعدنية الموجودة بالحديد ليتكون الخبث، ولأته أخف وزناً من الحديد المنصهر فإنه يطفو على سطح المعدن المنصهر ويحميه من التأكسد. ويتم إخراج المعدن السائل عبر فتحة تصريف عند مستوى أرضية الفرن الرملية وتجميعه في مغرفة أو في فرن للحفظ. ويتم إخراج الخبث عبر فتحة موجودة على مستوى أعلى. ويشكل فحم الكوك ما بين 8 و 16 في المائة من إجمالي الشحنة لكي يوفر الحرارة اللازمة لصهر المعدن. وتتراوح طاقة صهر أفران القبة بشكل عام ما بين 3 و 25 طنناً مترياً في الساعة.

وتحتاج أفران القبة إلى عوامل اختزال لمنع تأكسد الحديد عند انصهاره. ويتم تقليل التأكسد إلى أدنى حد بفضل وجود أول أكسيد الكربون في غاز الاحتراق (بنسبة تتراوح ما بين 11 و 14 في المائة تقريباً). ويؤدي ذلك إلى تقليل كفاءة استخدام الطاقة الكامنة في فحم الكوك، وإلى تلوث البيئة بانبعاثات كبيرة من أول أكسيد الكربون. ويمكن استخدام تقنيات بديلة لرفع كفاءة أفران القبة وخفض انبعاثات أول أكسيد الكربون. ومن بين هذه التقنيات التسخين المسبق لغاز الاحتراق حتى 600 درجة مئوية كما هو الحال في أفران القبة التي تعمل

وتشتمل إحدى الطرق المعتادة للسبك، كما هو مبين في الشكل أ 1، على الخطوات الرئيسية التالية: صهر ومعالجة المعدن في ورشة الصهر؛ وتجهيز القوالب والقلوب في ورشة القولبة، وصب المعدن المنصهر في قالب؛ والتبريد لإضفاء الصلابة؛ وإخراج المسبوكة من القالب في ورشة السبك، ثم تشطيب المسبوكة الخام في ورشة التشطيب.

### ورشة الصهر

تُستخدم أنواع مختلفة من أفران الصهر وطرق معالجة المعدن من أجل إنتاج مواد حديدية وغير حديدية، تبعاً لنوع المعدن المستخدم.

وعادة ما يتم صهر الحديد الزهر في أفران قبة (دست)، أو أفران حث، أو أفران كهربائية، أو أفران دوارة. ويفضل استخدام أفران الحث (من النوع عديم القلب لغرض الصهر، والنوع ذي القناة للحفظ) على أفران القبة (الدست) بسبب أدائها البيئي المتفوق. واستخدام الأفران الكهربائية أقل شيوعاً.

وعادةً ما يُصهر الصلب المسبوك في أفران قوس كهربائي أو أفران حث عديمة القلب. وتتألف عملية معالجة الصلب المسبوك من التنقية (نزع الكربون والسليكون والكبريت و/أو الفوسفور) وإزالة الأكسدة حسب نوع المعدن المستخدم والجودة المطلوبة للمنتج.

وقد يتطلب المعدن المنصهر معالجة مثل نزع الكبريت وإزالة الخبث. وإزالة الشوائب من المعدن المنصهر تُضاف صهورات معدنية إلى شحنة الفرن أو إلى المعدن المنصهر. وتتحد الصهورات مع الشوائب لتتكون منها رغوة معدنية أو خبث يتم إزالته قبل الصب.

التفاعلات الكيميائية أثناء الحفاظ على تركيب المعدن أو تعديله، وهو ما يطلق أبخرة معدنية.<sup>21</sup>

#### الأفران العاكسة أو المجرمة

تُستخدم الأفران العاكسة أو أفران المجرمة لصهر المعادن غير الحديدية بطريقة توزيع الحرارة. وهي أفران ثابتة بها تسخين مباشر وتتألف من أحواض مبطنه بمقاومات للصهر على شكل مستطيل أو دائرة يتم إشعالها بواسطة مواقد مركبة على الجدران أو بالسقف. ويتم نفخ هواء ساخن أو غازات احتراق من المواقد على شحنة المعدن ثم إخراجها كعادم من الفرن. وبالإضافة إلى مواقد الوقود التي تعمل بالنفط أو الغاز، قد تُستخدم أيضاً مواقد تعمل بالوقود والأكسجين لزيادة سرعة الصهر. وعادة ما تُستخدم هذه الأفران للإنتاج على مستوى بسيط إذ يصعب التحكم في الانبعاثات الناجمة عنها.

#### أفران البوتقة

تُستخدم أفران البوتقة في المقام الأول لصهر كميات أصغر من المعادن غير الحديدية. ويتم تسخين البوتقة أو الحاوية المقاومة للانصهار في فرن يتم إشعاله بالغاز الطبيعي أو الوقود السائل (مثل البروبان) أو بواسطة الكهرباء. وتتم إمالة البوتقة إما يدوياً بواسطة رافعة أو آلياً لصب المعدن المنصهر في القالب.<sup>22</sup>

#### الأفران الدوارة

يتكون الفرن الدوار من وعاء اسطواني أفقي يتم به تسخين الشحنة المعدنية بواسطة موقد موضوع على أحد جانبي الفرن. وتخرج غازات المداخن من الفرن عبر الجانب الآخر. وفور

<sup>21</sup> EC BREF (2001) بشأن صناعة الحدادة والمسابك ومكتب

الامتنال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع مفكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن

<sup>22</sup> EC BREF (2001) بشأن صناعة الحدادة والمسابك

باللفح الساخن،<sup>20</sup> وتخصيب الأكسجين، أو الحقن المباشر بالأكسجين النقي بسرعة تفوق سرعة الصوت. كما تنبعث عن أفران القبة كميات كبيرة من الجسيمات. وتتطلب أنظمة الحد من الانبعاثات عادةً استخدام مغاسل مائية أو أنظمة تنقية كيميائية جافة (مرشحات نسيجية).

#### أفران القوس الكهربائي

فرن القوس الكهربائي هو فرن توزيع حراري يستخدم غالباً في مسابك الصلب الضخمة. واستخدامه في إنتاج الحديد الزهر أقل شيوعاً. وفرن القوس الكهربائي شكل المغرفة. ويتم توليد الحرارة اللازمة لصهر المعدن بواسطة أقطاب كهربائية على شكل القوس توضع في البداية فوق الشحنة. ويتم إخراج المعدن المنصهر بإمالة الفرن لكي ينساب المعدن عبر مزارب السكب. وعلى الجانب المقابل لمزارب السكب يوجد باب تشغيل يسمح بإزالة الخبث وأخذ العينات.

#### أفران الحث

تُستخدم أفران الحث في صهر المعادن الحديدية وغير الحديدية. ويحدث الانصهار بواسطة حقل مغناطيسي قوي ينشأ عن تمرير تيار كهربائي متردد عبر ملف كهربائي ملتف حول الفرن ليطلق تياراً كهربائياً عبر الفرن. وتؤدي المقاومة الكهربائية للمعدن إلى تولد حرارة هي التي تذيب المعدن نفسه. وتوفر هذه الأفران تحكماً ممتازاً في خواص المعدن كما أنها خالية نسبياً من التلوث.

وترجع أبرز الانبعاثات الناتجة عن استخدام أفران الحث إلى نظافة الشحنة نفسها إذ تؤدي إلى انبعاث غبار وأبخرة (عضوية أو معدنية). وينتج غيرها من الانبعاثات عن

<sup>20</sup> EC BREF (2001) بشأن صناعة الحدادة والمسابك

معزول بشدة ذو أرفف من العناصر المقاومة في سقف معلق معزول. وتتراوح طاقة الأنواع التقليدية منه ما بين 250 كيلوجراماً وحتى 1000 كيلوجرام.<sup>23</sup>

### ورشة القولية

قبل سبك المعدن يلزم صنع قالب لصب المعدن المنصهر به وتبريده. وعادةً ما يتألف القالب من غطاء ووعاء يحتوي على تجويف يُصب به المعدن المنصهر لتشكيل المسبوكات. ولإحداث أنفاق أو ثقوب في القالب النهائي (أو لتشكيل المسبوكات من الداخل أو تلك الأجزاء منها التي لا يمكن تشكيلها بالقالب) يوضع بداخله جسم رملي أو معدني يسمى "القلب". وتعتمد المواد المستخدمة في صنع القوالب على نوع المعدن المراد سبكه، والشكل المرغوب للمنتج النهائي، وأسلوب السبك. ويمكن تصنيف القوالب إلى نوعين رئيسيين:<sup>24</sup>

- **قوالب هالكة** (للاستخدام مرة واحدة): وهذه تُصنع خصيصاً لكل مسبوكة وتهدم بعد ذلك في عملية الهززة. وتُصنع هذه القوالب بشكل عام من الرمل، ويؤمن تماسكها بواسطة الصلصال أو بواسطة مواد ربط كيميائية، وأحياناً تكون بلا رابطة. ويمكن إدراج سبك التنكسية (بالشمع الهالك) ضمن هذه الفصيلة من القوالب؛
- **قوالب معمرة** (للاستخدام لأكثر من مرة): وتُستخدم هذه القوالب في السبك غير المضغوط أو تحت ضغط منخفض، وفي السبك تحت ضغط عال، والسبك بالطرد المركزي. وعادةً ما تكون القوالب المعمرة معدنية.

انصهار المعدن، وبعد إجراء فحص لتركيبته وتعديلها، تُفتح كوة في مقدمة الفرن ويتم تفريغ المعدن المنصهر في مغارف. وتُستخدم الأفران الدوارة لصهر كميات تتراوح بين طنين و 20 طناً، وتتراوح طاقتها الإنتاجية عادةً ما بين طن واحد و 16 طناً في الساعة. وغالباً ما يصعب التحكم في الانبعثات الناتجة عنها.

وتُستخدم الأفران الدوارة في صهر المعادن غير الحديدية منذ سنوات طوال. وفي هذا النوع من الأفران يمكن أن توفر المواقف التقليدية التي تعمل بحرق الزيت المخلوط بالهواء حرارة صهر منخفضة نسبياً. وأتاحت موقد حرق الهواء بالأكسجين استخدامها في إنتاج الحديد الزهر، باستعمال كمية أكبر من خرقة الصلب وإضافة الجرافيت من أجل الكربنة أو التفحم.

### الأفران العمودية

لا يُستخدم الفرن العمودي إلا في صهر المعادن غير الحديدية، وغالباً الألمنيوم. وهو فرن رأسي بسيط به مجمرة تجميع (داخل الفرن أو خارجه) ومواقد عند طرفه الأسفل ونظام لتعبئة الشحنة في أعلاه. وعادةً ما يتم إشعال المواقد بالغاز. ويتم عادةً استخلاص غازات الاحتراق وتنظيفها. وأحياناً تُستخدم موقد لما بعد الصهر من أجل معالجة أي نواتج من أول أكسيد الكربون أو الزيوت أو المركبات العضوية المتطايرة أو الديوكسين.

### الأفران العاكسة

تُستخدم الأفران العاكسة (أو أفران السقف المشع) أساساً في ورش سبك القوالب المضغوطة للمعادن غير الحديدية (الألمنيوم) بالمسابك التي يتم بها الصهر مركزياً. والفرن العاكس هو فرن حفظ منخفض الطاقة على شكل صندوق

<sup>23</sup> (2001) EC BREF بشأن صناعة الحدادة والمسابك  
<sup>24</sup> المصدر السابق.

المستخدمة في العملية، وزيادة صعوبة استرداد الرمال المستعملة، وبواعت القلق على سلامة البيئة والعمال فيما يتعلق بالانبعاثات الهوائية المرتبطة بالربط الكيماوي أثناء التقيد وصب المعدن.<sup>26</sup>

وتنطوي صناعة القوالب الرملية على استخدام كميات كبيرة من الرمال، إذ تتراوح عادةً نسبة وزن الرمال إلى المعدن المنصهر من 1:1 وحتى 1:20. وبعد تصلب المسبوكية يتم نزع القالب عن القطعة المعدنية في عملية تسمى "الهزة" حيث يؤدي الهز إلى انفصال القالب الرمي عن الأجزاء المعدنية. ومعظم الرمال المستعملة في صنع قوالب الرمل الأخضر يعاد استخدامها في صنع القوالب من جديد. وكذلك يعاد في كثير من الأحيان استخدام خلاط الرمال المستعملة في صنع القوالب. غير أن قسماً من الرمال يصبح مستنفداً بعد استخدامه لعدة مرات ويتعين التخلص منه. ولهذا السبب فإن صنع القوالب والقلوب يُعد مصدرًا كبيراً لنفايات المسابك.

وسبك التكبسية، الذي يُعرف أيضاً باسم الشمع الهالك، يُعد من أقدم طرق التصنيع. وهو يُستخدم في صنع قطع ذات أشكال معقدة أو في سبك المعادن فائق الدقة. ونحصل على قالب التكبسية بأن نصب حول نموذج من الشمع أو اللدائن الحرارية (ومن هنا يأتي مصطلح التكبسية) ملاطاً يتخذ شكل النموذج ليصبح بعدها هو قالب التكبسية. وبعد أن يجف القالب يتم إحراق النموذج أو تذويبه وإخراجه من تجويف القالب ليصير صالحاً للاستخدام.

وعادةً ما تُستخدم القوالب المعدنية المعمرة في المسابك التي تنتج كميات كبيرة من نفس القطعة. ويمكن استخدامها في سبك كل من المعادن الحديدية وغير الحديدية مادامت درجة انصهار

والرمل هو المادة الأكثر شيوعاً في صنع القوالب. ويتم ربط حبيبات الرمل معاً لتأخذ الشكل المطلوب. ويعتمد اختيار تقنية الربط على عوامل مثل حجم المسبوكية، ونوع الرمل المستخدم، ومعدل الإنتاج، والمعدن المصبوب، وخواص عملية الهزة. وبشكل عام يمكن تصنيف أنظمة الربط إلى: إما رمل متماسك بواسطة الصلصال (رمل أخضر) وإما رمل متماسك كيماوياً. ويمكن أن يكون لاختلاف أنظمة الربط تأثير على كمية ودرجة سمية المخلفات الناتجة والانبعاثات البيئية المحتملة.<sup>25</sup> ويُستخدم الرمل الأخضر، وهو مزيج من الرمل والصلصال ومواد كربونية ومياه، كقالب في 85 في المائة من المسابك. ويعطي الرمل للقالب شكله، ويحقق له الصلصال التماسك، أما المواد الكربونية فتتمتع تكون الصدأ. وتُستخدم المياه لتنشيط الصلصال. ويجب أن يكون القالب جافاً وإلا كان مصدر تهديد بالانفجار. ولا يُستخدم الرمل الأخضر في صنع القوالب، التي تتطلب خصائص فيزيقية مختلفة عن القالب. فالقلوب يجب أن تكون قوية بما يكفي لتحمل المعدن المنصهر، ومرنة في الوقت نفسه لكي يمكن نزعها من القطعة المعدنية بعد التبريد. وعادةً ما تُصنع القوالب من رمال السليكا ومواد ربط كيماوية قوية توضع في صندوق للقلب. وتتأني تقسية أو تقديد نظام الربط الكيماوي من خلال تفاعلات كيماوية أو تحفيزية، أو بواسطة الحرارة. وغالباً ما تعالج القوالب الرملية والقوالب الرملية المتماسكة كيماوياً بدهان أسود أساسه المياه أو الكحوليات لتحسين خصائص سطحها الخارجي. ومن المزايا التي تتفوق بها القوالب المتماسكة كيماوياً على قوالب الرمل الأخضر طول فترة تخزينها، وإمكانية صب معادن ذات درجة حرارة أقل بها، وثبات أبعادها بدرجة أفضل، وإمكانية وضع لمسات أخيرة على سطح القالب. ومن عيوبها ارتفاع تكلفة مواد الربط الكيماوية والطاقة

<sup>26</sup> مكتب الامتثال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع مفكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن

<sup>25</sup> مكتب الامتثال في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. مشروع مفكرة القطاع موجز لصناعة سبك المعادن

حرارياً لإزالة<sup>28</sup> مواد الربط والشوائب العضوية قبل إعادة تدويرها في منشأة صنع القوالب.

ونظراً لاستخدام مضافات متنوعة في تصنيع القوالب والقلوب لضمان تماسك الرمال أثناء عملية صب المعدن، تتولد عنها نواتج للتفاعل والتحلل. وتشمل هذه النواتج مركبات عضوية وغير عضوية (نشادر ومركبات عضوية متطايرة). ويستمر تولد نواتج التحلل (وخاصة المركبات العضوية المتطايرة) أثناء عمليات السبك والتبريد والنزع. ونظراً لأن هذه النواتج قد تتسبب في مخاطر صحية وروائح كريهة فإنه ينبغي استخلاصها وتنقية الغاز قبل إطلاقه في الهواء.

#### ورشة التشطيب

تتم كل العمليات المتبقية اللازمة للحصول على منتج تام الصنع في ورشة التشطيب. وقد يتطلب الأمر، تبعاً للعملية المستخدمة، اتخاذ خطوات مختلفة كنزع نظام الجريان والأنابيب، وإزالة مخلفات رمال القولية عن السطح وبقايا القلب من تجاويف المسبوكات، وإزالة الحواف الخشنة، وإصلاح أخطاء السبك، وتجهيز المسبوكات للمعالجة اللاحقة ميكانيكياً، والتجميع والمعالجة الحرارية، والتبطين.<sup>29</sup>

وتنظف القطعة المعدنية باستخدام التجليخ أو الكشط أو غيرها من أدوات التنظيف الآلي لإزالة أية رمال متبقية أو ريش معدني أو أكاسيد. وقد تُستخدم أيضاً لهذا الغرض أدوات القطع باللهب أو بالقوس الكهربائي. ويُصقل القطع الصغيرة عادةً بواسطة الخض بالبرميل الدوار أو الهزاز. وعادةً ما تشتمل هذه العملية على إضافة المياه، التي قد تحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي للمعادن. وتُزال عادةً مخلفات المواد المقاومة للانصهار والأكاسيد بواسطة القذف الرمال أو

معدن القالب أعلى منها بالنسبة لمعدن السبك. وتُستخدم القوالب المعدنية في السبك العادي بقوة الجاذبية، والسبك تحت ضغط عال أو منخفض، والسبك بقوة الطرد المركزي. ويمكن أن تُصنع القلوب المستخدمة في القوالب المعدنية من الرمال أو الجص أو معدن مرن أو أملاح قابلة للذوبان.

#### ورشة السبك

صب المعدن المنصهر هو أهم خطوة في عملية السبك. وتُستخدم أنظمة مختلفة للصب تبعاً لنوع القالب والمعدن المستخدم في السبك. فيمكن ملء القالب بالمعدن السائل بقوة الجاذبية (قالب هالك)، أو بالحقن تحت ضغط عال أو منخفض، أو بقوة الطرد المركزي. وغالباً ما تُستخدم أفران الصب<sup>27</sup> في خطوط السبك الآلية. وتقوم هذه الأفران بتغذية القوالب في خطوط السبك آلياً، ويعاد ملؤها بالمعدن السائل على فترات زمنية محددة. ويتم إدخال معدن الصب إلى القالب وتوزيعه بطريقة سليمة بواسطة مجموعة من الأعمدة والقنوات داخل القالب (بنظام الجريان أو نظام الأنابيب). ويتم تعويض نسبة الانكماش (الفارق في الحجم بين المعدن السائل والصلد) عن طريق خزان تغذية احتياطي مناسب (مزود). وبعد الصب يتم تبريد المسبوكة حتى تتصلد (التبريد الأول) ثم تُنزع من القالب لإخضاعها لمزيد من التبريد تحت التحكم (التبريد الثاني). وفي مسابك السبك بالرمال تدخل المسبوكات في عملية الهزهزة لإزالة القالب الرملي بعد تصلدها. وأثناء الهزهزة يتم تجميع الغبار والدخان بواسطة معدات امتصاص الغبار. وتتهشم قوالب التكبسية وقوالب الصدفة أثناء نزعها، فتنشأ عن ذلك مخلفات صلبة. وفي حالة استخدام أسلوب القوالب المعمرة يتم فتح القالب واستخراج المسبوكة بعد تصلدها دون إتلاف القالب. وتعالج بعض المسابك رمال صنع القوالب والقلوب

<sup>28</sup> المصدر السابق.

<sup>29</sup> المصدر السابق.

<sup>27</sup> EC BREF (2001) بشأن صناعة الحدادة والمسابك

بالتجليخ، وهو ما قد يُستخدم أيضاً لإعطاء المسبوكات مظهراً موحداً ومحسناً. وربما يتطلب الأمر إجراء عملية لحام للحام المسبوكات، وكذلك لإصلاح عيوب السبك. وقد يُجرى تنظيف كيميائي للمسبوكات قبل تبطينها بطبقة خارجية لضمان التصاق البطانة بالمعدن.

### تقنية الديزاماتيك (DISA)

تقنية الديزاماتيك هي عملية قولبة بالرمل الأخضر مصممة خصيصاً لبناء القوالب وحقنها بالمعدن ألياً. ويستعان في صنع القوالب بهذه الطريقة بمكبس هيدروليكي، لتحسين إنتاجية وجودة الرمل المضغوط. وتتيح تقنية الديزاماتيك تشكيل القوالب بطرق متعددة، منها القولبة الرأسية، والقولبة الأفقية، والقولبة بالصفائح المتماثلة. والقولبة الرأسية هي أكثر الأشكال شيوعاً إذ أنها تعطي مسبوكات أقرب ما تكون للكمال. وفي هذه العملية تكون غرفة القولبة قابلة للحركة ويتم السبك بواسطة وجهين متقابلين (وجه الارتطام والوجه المتأرجح). وهذا يسمح بكبس الرمل الذي يُدفع في غرفة القولبة ثم إخراجها من الغرفة.

وتوفر تقنية الديزاماتيك وسيلة فعالة لتصنيع سلسلة من القوالب ناعمة الحواف (بدون حواف معدنية أو خشبية صلبة). وعادة ما تكون هذه هي الطريقة المفضلة لإنتاج مسبوكات الحديد أو الألمنيوم فائقة الدقة. وتشابه تقنية الديزاماتيك في جوانبها البيئية تلك التي يعانیه غيرها من مسابك المنتجات الحديدية في قوالب رمليّة، ولكن عادةً ما يتم احتواؤها ومعالجتها ضمن النظام الآلي للمعالجة.

الشكل أ 1: رسم تخطيطي لطريقة عمل المسابك

